


Ceresit CM 11 COMFORT


pracovní postup

Příprava podkladů

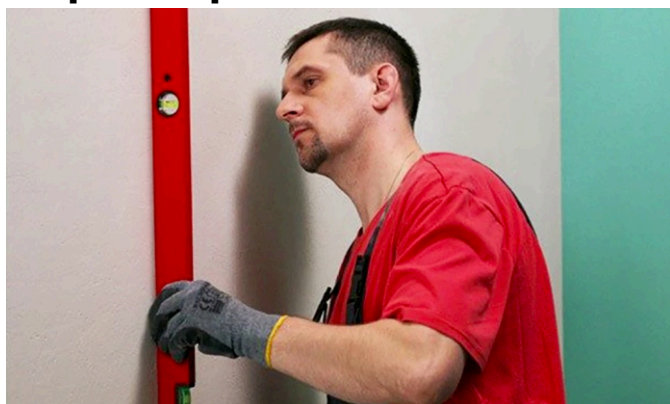


Lepidlo CM 11 přilne na všechny čisté, pevné, nosné, rovné, suché a vlhké podklady, které jsou zbaveny látek snižujících přilnavost. Nerovné plochy nebo prohlubně by měly být předem vyrovnány (viz produkty Ceresit pro úpravu podlah a interiérů). Nedostatečné nosné nátěry musí být odstraněny. Sádrové/anhydritové nebo lakované nátěry (bez křídování, s dobrou přilnavostí) musí být mechanicky zdrsňeny a zbaveny prachu. Před nanesením lepidla CM 11 na obklady zkontrolujte zbytkovou vlhkost podkladu! Savé podklady by měly být ošetřeny podkladovým nátěrem Ceresit. Více viz technický list!

Míchání

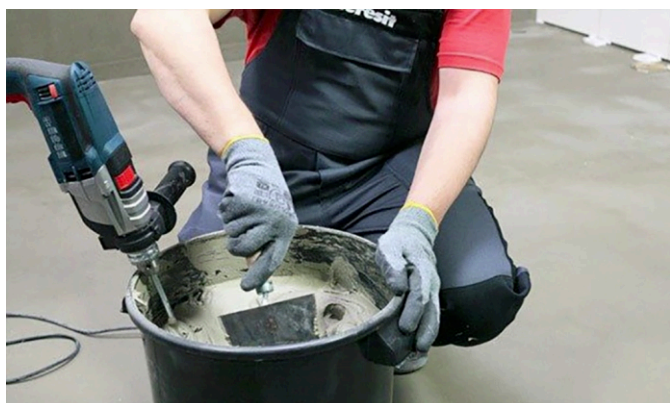

Obsah balení nasypete do odměřeného množství čisté studené vody a pomalu jej smíchejte elektrickým míchadlem, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek. Následně je nezbytné 5 minut počkat (doba vyzrání) a poté směs znovu promíchat. V případě potřeby opatrně přidejte vodu, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

Zpracování

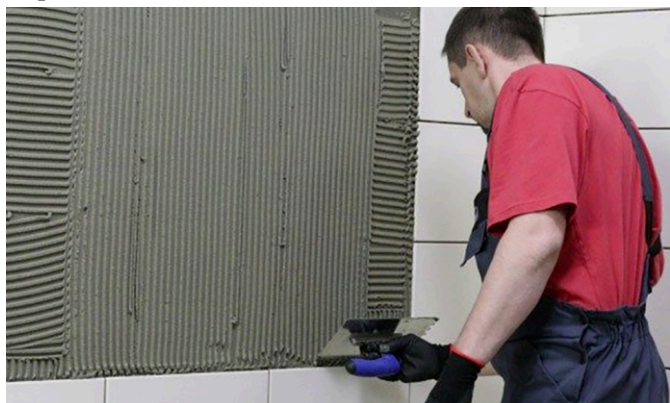

Lepidlo by mělo být používáno se stěrkou s vhodnou hloubkou zubů v závislosti na příslušné velikosti dlaždice. Při použití v interiéru musí být pokrytí zadní plochy obkladu lepidlem (kontaktní plocha) dosahovat alespoň 65 %. Při venkovním použití je vyžadováno minimální pokrytí 90 % (měla by být použita kombinovaná metoda pokládky, tj. dodatečně aplikujte také tenkou vrstvu lepidla na zadní stranu obkladu). Čerstvé skvrny od lepidla lze odstranit vodou; vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. CM 11 používejte pouze za sucha a při teplotách +5 °C až +30 °C.